

召回車輛詳細資料

牌子	凌志
款式	NX300(AGZ10), RX300(AGL20/AGL25)
摘要	高壓燃油泵
召回詳細內容	車輛高壓燃油泵有一個柱塞，它在汽缸中向下移動並產生真空，通過燃油入口控制閥吸入燃油；它在汽缸中向上移動則產生壓力，這令燃油透過止回閥進入引擎。由於高壓燃油泵中某些部件的裝壓力不足，長期運作可能會導致：(1)汽缸移動，造成汽缸和泵體之間出現磨損，致使上述兩個閥門的應力增加；和/或(2)閥座在泵體內移動，造成閥座磨損，及增加入口控制閥的應力。應力增加會令到受影響閥門的焊接處出現裂縫，引起燃油洩漏及產生異味。在出現火源的情況下，燃料洩漏會增加起火風險。
車輛製造日期	NX300 – 2018 年 5 月 7 日 - 2021 年 3 月 22 日 RX300 – 2019 年 8 月 7 日 - 2020 年 9 月 18 日
進口商名稱	日豐車行有限公司
進口商 - 查詢電話	28520012 / 28719268
進口商 - 查詢網頁	https://inchcape.lexusmacau.com/
受影響車輛的車身編號 (汽車識別代號)	見附件

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
1	JTBAMCA102093310
2	JTYARBZ902163554
3	JTYARBZ502165060
4	JTBAMCA302102072
5	JTYARBZ102164438
6	JTYARBZ902171928
7	JTZAMCA802083176
8	JTYARBZ502165477
9	JTZAMCA102073685
10	JTBAMCA702100650
11	JTZAMCA602076288
12	JTYARBZ202163976
13	JTYARBZ902167040
14	JTYARBZX02168889
15	JTBAMCA002120626
16	JTYARBZ102186410
17	JTYARBZX02175647
18	JTYARBZ702186380
19	JTYARBZ502162563
20	JTYARBZ702165044
21	JTYARBZ902165031
22	JTYARBZX02166527
23	JTYARBZ602165696
24	JTBAMCA202097379
25	JTZAMCA302071159
26	JTYARBZ502166225
27	JTYARBZ502168167
28	JTYARBZ502167732
29	JTZAMCA702073383
30	JTZAMCA402075513
31	JTYARBZX02168245
32	JTZAMCA302071341
33	JTYARBZ902169029
34	JTYARBZ702171149
35	JTZAMCA402071722
36	JTYARBZ502164748
37	JTZAMCA902081694
38	JTBAMCAX02100397
39	JTBAMCA902101265
40	JTYARBZ902170164
41	JTYARBZ302170838
42	JTYARBZ502168458
43	JTYARBZ102169042
44	JTYARBZ702175427
45	JTZAMCA202083769
46	JTYARBZ702176156
47	JTZAMCA302073333
48	JTBAMCA902108698

受影響車輛資料

序號	車身編號 (汽車識別代號)
49	JTJYARBZ902175963
50	JTJYARBZ802169569
51	JTJZAMCA702074050
52	JTJBAMCA902098304
53	JTJYARBZ402171397
54	JTJYARBZX02181495
55	JTJZAMCA902085678
56	JTJZAMCA302085336
57	JTJYARBZ802189837
58	JTJYARBZ902190141
59	JTJYARBZ002190464
60	JTJYARBZ902190320